

Montážní a uživatelský návod : Ohebné obklady Delap[®]




Co budete potřebovat :

- Nůžky případně nůž
- Lepidlo na obklady (podle typu podkladového povrchu)
- Ozubenou stěrku pro nanášení lepidla s výškou zubů 3 – 4 mm
- Silný štětec s krátkou srstí


Postup montáže:

Před vlastní montáží obklady opatrně vybalte z krabice a rozeberte na jednotlivé kusy.


Ještě originálnějšího a působivějšího vzhledu lze dosáhnout rozstříháním obkladu nůžkami na menší části.

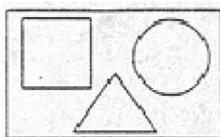


Všechny podkladové plochy musí být rovné, hladké, suché a stabilní, čisté, odmaštěné s dostatečnou nosností bez přítomnosti prachu. Při venkovním použití musí být obkladové plochy také mrazuvzdorné. Staré omítky ošetřete základním penetračním nátěrem. Ten na zeď nanášejte pomocí plochého, širokého štětce.

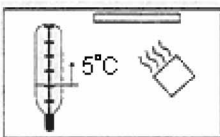


Při obkládání musí být teplota mezi + 5 °C a + 30 °C. Čerstvě nalepený obklad je nutno chránit proti dešti. Pro lepší tvarovatelnost obkladu (např. pro obkládání rohů) je vhodné nahřát ho např. fénem nebo zapalovačem.

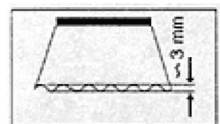


Lepidlo nanášejte ozubenou stěrku v tloušťce 3 – 4 mm. Nenášejte velkou plochu lepidla naráz. Lepí se klasickými lepidly na obklady - např. Mapei, Betonol, Baukleber a Knauf atd. Pro všechny obklady doporučujeme bílé lepidlo pro lepší estetický vzhled.

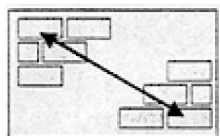


Lepit můžete od horního nebo spodního okraje.

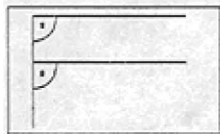


Při lepení obkladů dávejte pozor na vodorovné a svislé umístění. Tloušťka obkladů je rozdílná v rozmezí 2 až 4 mm. Tím je dosaženo žádoucího přírodního efektu.

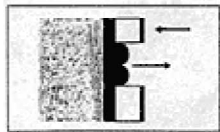

Obklad vtlačte do lepidla tak, aby lepidlo bylo na okrajích vytlačeno. Dbejte na to, aby lepidlo bylo pod celou plochou obkladu. Jedině tak obklad řádně přilne a vytvrdne.

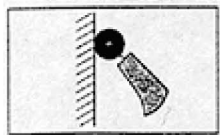


Stlačení obkladu do lepidla provedete nejlépe jemným převálcováním gumovým válečkem.

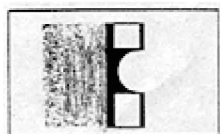

Spárování začněte, dokud je lepidlo mezi obklady měkké. (Většinou po ukončení cca 0,5 – 1 m²). Spárování provedete tak, že původní lepidlo vytlačené obkladem rozetřete štětcem až k ochranné fólii. Nepotřebujete žádnou spárovací hmotu, pouze lepidlo. Na spárování použijte **silný štětec s krátkou srstí** nebo **zubní kartáček**.

Spárovací materiál musí sahát až po vrchní krycí fólii.

Spárování bude vypadat lépe, pokud spáry přejedete ještě jednou mokrým štětcem.

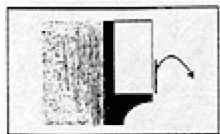

Po uschnutí lepidla (přibližně 24 hodin) odstraňte ochrannou fólii.

Údržba obkladů Delap[®]

Obklady je možné umývat vodou, kartáčkem nebo wapkou.

